

ICS 13.020.10

CCS Z 04

团体标准

T/CNTAC 78—2021

绿色设计产品评价技术规范 牛仔面料

Technical specification for eco-design product assessment—Denim

2021-09-06 发布

2021-10-01 实施



中国纺织工业联合会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国纺织工业联合会产业部提出。

本文件由中国纺织工业联合会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：黑牡丹纺织有限公司、广东前进牛仔布有限公司、佛山弘禹环保科技有限公司、佛山市马大生纺织有限公司、河北新大东纺织有限公司、浙江金梭纺织有限公司、中国纺织经济研究中心、中国棉纺织行业协会、佛山市清洁生产与低碳经济协会、北京耀阳高技术服务有限公司。

本文件主要起草人：王宗文、姜为民、杨爱民、程皓、董廷尉、王耀、侯锋、崔向海、刘淑梅、童胜昊、高阳、朱蓉萍、黎瑞珊、侯贺刚、章小华、李孝、陈晓屏。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件文本可登录中国纺织标准网（www.cnfzbz.org.cn）“CNTAC标准工作平台”下载。

本文件版权归中国纺织工业联合会所有。未经事先书面许可，本文件的任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本文件用于其他任何商业目的等。

绿色设计产品评价技术规范 牛仔面料

1 范围

本文件规定了牛仔面料生命周期绿色设计评价的术语和定义、评价要求、绿色设计产品自我评价报告编写要求、产品生命周期评价报告编写要求和绿色设计产品判定依据。

本文件适用于棉型纤维为原料加工而成的服装用机织牛仔面料的绿色设计评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18885 生态纺织品技术要求

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 25810 染料 产品标志、标签、包装、运输和贮存通则

GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

T/CNTAC 8 纺织产品限用物质清单

T/CNTAC 41—2019 绿色设计产品评价技术规范 布艺类产品

T/CNTAC 66 纺织用染化料助剂限用物质清单

3 术语和定义

GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 机织牛仔面料 **Woven denim**

以靛蓝染料或硫化染料染色的纱线做经纱，本色或浅色纱线做纬纱织造而成的机织布。

4 评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 生产企业的废水、废气、固体废物及噪声排放符合国家或地方污染物排放标准的要求，近三年未发生较大及以上安全、质量、环境污染事故。

4.1.2 生产企业按照 GB 17167 配备和管理能源消耗计量器具，按照 GB 24789 配备和管理水计量器具。

4.1.3 生产企业按照GB/T 23331建立能源管理制度，按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 45001标准分别取得质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证证书，并保证有效运行。

4.1.4 生产企业不使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺和设备，上浆过程中不使用难降解浆料。

4.1.5 生产所用的染料、助剂等化学物质符合 T/CNTAC 66 的规定，生产企业不使用禁用的偶氮染料、致癌染料和致敏染料，染料的标志、标签、包装、运输和贮存按 GB/T 25810 执行。

4.1.6 生产企业规范化学品存储和使用，危险化学品严格遵循《危险化学品安全管理条例》要求，建立与化学品管控相关的从业人员岗位培训制度。

4.1.7 生产车间有粉尘、烟气等收集和处理装置，污水处理厂（站）有废气收集和处理装置，并保证设施正常运行。

4.2 评价指标要求

4.2.1 资源属性指标

绿色设计产品的资源属性指标应符合表 1 要求。

表 1

一级指标	二级指标		单位	基准值	判定依据	所属生命 周期阶段
资源属性	染料利用率		%	≥ 96	按照附录A提供的计算方法 进行计算，并提供数据来源 和相关证明材料	产品生产
	纱线消耗比率	纱线-成品	/	≤ 1.13		
	单位产品取水量	纱线-成品	t/100m	≤ 1.5		
	水重复利用率	浆染	%	≥ 45		

4.2.2 能源属性指标

绿色设计产品的能源属性指标应符合表 2 要求。

表 2

一级指标	二级指标		单位	基准值	判定依据	所属生命 周期阶段
能源属性	单位产品综合能 耗	纱线-成品	kgce/100m	≤ 40	按照附录A提供的计算 方法进行计算，并提供数 据来源和相关证明材料	产品生产
	单位产品电耗	纱线-成品	kW·h/100m	≤ 70		

4.2.3 环境属性指标

绿色设计产品的环境属性指标应符合表 3 要求。

表 3

一级指标	二级指标		单位	基准值	判定依据	所属生命 周期阶段
环境属性	单位产品废水 产生量 ^a	纱线-成品	m ³ /100m	≤ 1.1	提供证明材料(排 污许可证、自检 测或在线监测数 据、检测报告等)	产品生产
	单位产品化学 需氧量产生量 ^b	纱线-成品	kg/100m	≤ 1.4		
	固废处置率(含危险固废)		%	100	委托有资质单位 回收处理,提供委 托合同	

注:

^a 废水产生量监控位置设定在企业车间内每处生产环节排放口;

^b 化学需氧量(COD_{Cr})浓度监控位置设定在企业车间内每处生产环节排放口COD_{Cr}浓度平均值。

4.2.4 产品属性指标

产品质量等级、理化性能、标志、包装、运输和贮存等指标应符合相应的产品标准所规定要求。

产品的安全技术指标同时符合 GB18401、GB 31701、GB/T 18885 和 T/CNTAC 8 的要求。若该产品已通过中国环境标志、Bluesign 蓝标（产品）、Oeko-Tex Standard100 认证中的一项，且认证在有效期内，则可认为该产品属性符合安全技术指标要求。

4.3 指标计算方法

单位产品取水量、单位产品综合能耗计算方法参照 T/CNTAC 41-2019 执行，单位产品电耗参照单位产品综合能耗计算方法执行。

其他指标计算方法见本文件附录 A。

5 绿色设计产品自我评价报告编写要求

5.1 基本信息

报告应提供报告信息、企业信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，企业信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应标注牛仔面料的主要技术参数和功能，包括产品专利、主要技术参数、产品功能描述等。产品重量、包装的大小和材质应在牛仔面料生命周期评价报告中阐明。

在报告中应描述产品生产过程采用的节能、降耗、减排、废物利用等技术，包括但不限于以下方面的内容：（1）企业采用的先进技术工艺和装备；（2）企业节能、节水、减污、资源综合利用等方面的措施和成效；（3）企业在产品开发及节能减排方面的研发成果及专利；（4）其它情况。

5.2 符合性评价

报告中应提供对 4.1 基本要求和 4.2 评价指标要求的符合性情况说明，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的证明材料。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前 1 年。

5.3 评价报告主要结论

应说明该牛仔面料对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

5.4 附件

绿色设计自我评价报告中应在附件中提供：

- a) 企业法人证书复印件（加盖公章）、注册商标证明（授权书）、品牌授权书；
- b) 标准符合性证明材料（如具有相应资质的检测机构出具的检测报告等）；

- c) 牛仔面料生命周期评价报告（按附录 B-E 要求编制）；
- d) 企业对自评价结果的声明；
- e) 其他相关证明。

6 产品生命周期评价报告编写要求

6.1 评价方法

依据附录 B 中生命周期评价方法编制牛仔面料生命周期评价报告。

6.2 评价目的与范围

报告中应包含下列内容：目的定义，包括产品信息、功能单位与基准流、数据代表性（时间、地理、技术代表性）；范围定义，包括系统边界、工艺流程、单元过程、取舍原则、多产品分配、环境影响类型，以及数据质量要求、所采用的软件与数据库。

6.3 生命周期清单分析

应说明报告包含的生命周期阶段，并按照附录 C 格式描述各单元过程，说明每个单元过程所包含的各项消耗与排放清单数据，按照附录 D 格式描述生命周期模型所使用的背景数据。其中系统边界包括原料获取阶段和产品生产阶段，如图 1 所示。

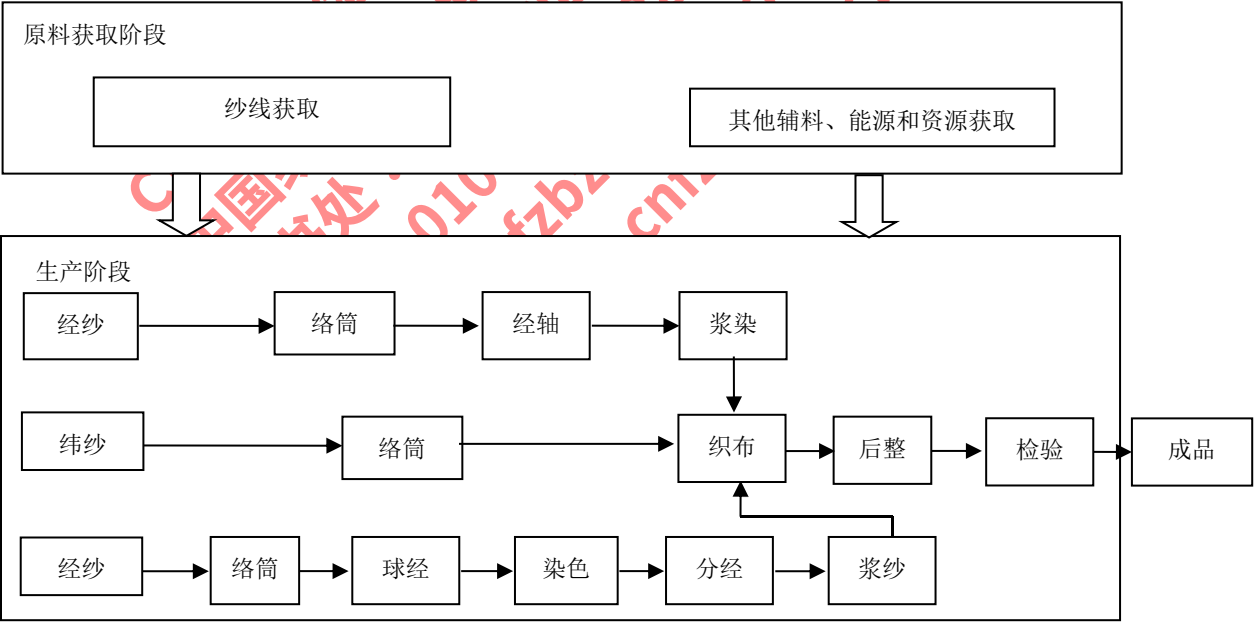


图 1 牛仔面料生命周期评价系统边界

6.4 生命周期影响评价

应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。报告中应包含以下内容：产品生命周期评价指标结果、生命周期各过程贡献、清单数据灵敏度分析、数据质量评估四部分内容。

6.5 生命周期解释

报告中应包括数据质量评估与改进、清单数据灵敏度分析、改进潜力分析与改进方案等内容。

6.6 附件

报告中应在附件中提供生产工艺、设备清单、数据收集表等证明材料。

7 绿色设计产品判定依据

同时满足以下条件的牛仔面料可称为绿色设计产品：

- a) 提供绿色设计产品自评价报告；
- b) 满足本文件中 4.2 评价要求的相关规定；
- c) 提供符合要求的产品生命周期评价报告（编制大纲见附录 E）。



附录 A

(规范性)

指标计算方法

A.1 染料利用率

染料利用率是指牛仔面料生产过程中利用的染料总量与投入的染料总量比值,可按(A.1)计算:

$$\mu = (W_0 - W_{di}) \times 100\% / W_0 \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

μ ——染料利用率,单位为百分比(%);

W_0 ——统计期内投入的染料总量,单位为公斤(kg);

W_{di} ——统计期内未利用或废弃的染料量,单位为公斤(kg)。

注: W_{di} 根据废弃染液的体积和浓度计算得到。

A.2 纱线消耗比率

纱线消耗比率是指牛仔面料生产过程中投入的纱线量与成品重量之比。纱线消耗比率可按(A.2)计算:

$$f = (W_f / W_{y0}) \times 100\% \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:

f ——纱线利用率,单位为百分比(%);

W_f ——统计期内投入的纱线量(含经纱和纬纱),单位为吨(t);

W_{y0} ——统计期内合格产品的重量,单位为吨(t)。

注: 合格产品重量可根据合格产品的克重和长度计算得到。

A.3 水的重复利用率

水的重复利用率指在一定计量时间内,生产过程中使用的重复利用水量与用水量的百分比,按公式(A.3)计算:

$$K = \frac{V_r - V_t}{V_r} \times 100\% \dots\dots\dots (A.3)$$

式中:

K ——水的重复利用率,单位为百分比(%);

V_r ——在统计期内，产品生产所需要使用的水量，单位为立方米（ m^3 ）；

V_t ——同一统计期内，企业取新鲜水的量，单位为立方米（ m^3 ）。



附录 B

(资料性)

牛仔面料生命周期评价方法

B.1 目的与范围定义

通过调查机织牛仔面料生命周期各过程的产品产量、原辅料消耗、能源与资源消耗、污染排放等数据，量化分析机织牛仔面料生命周期的环境影响，提出绿色设计改进方案，通过产品绿色设计、工艺技术创新、供应链管理等措施，减小机织牛仔面料的生命周期环境影响。

B.1.2 评价范围

B.1.2.1 产品信息

在报告中应按照表 D.1 要求提供详细的产品信息描述，包括产品名称、产品型号、尺寸规格、材料构成、面料类型、面料颜色、包装材料、工艺路线及类型。

B.1.2.2 功能单位与基准流

功能单位和基准流定义为“生产 100 米机织牛仔面料”。

B.1.2.3 系统边界

本文件界定的机织牛仔面料生命周期系统边界参见图 1，主要包括原料获取阶段和产品生产阶段。

a) 原料获取阶段

主要包括纱线获取及其他辅料、能源和资源获取。纺织行业范围之外的生产过程可采用符合本文件要求的行业数据库或基础数据库数据。

b) 产品生产阶段

在行业范围内的生产过程应优先采用企业及供应商提供的数据。

B.1.2.4 取舍原则

牛仔面料生命周期各过程应按照附表 C 的要求收集和整理数据。与附表 C 所列各项消耗和排放有差异时，应按照实际情况填写，并说明发生差异的原因。

附表列出的数据条目使用的取舍原则如下：

- a) 所有能耗均列出；
- b) 所有主要原料消耗均列出；
- c) 重量小于产品重量 1% 的辅料消耗可忽略，但总忽略的重量不应超过产品重量的 5%；
- d) 已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤的各种排放均列出，如环保法规、行业

环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；

e) 小于固体废弃物排放总量 1%的一般性固体废弃物可忽略；

f) 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。

B.1.2.5 分配原则

牛仔面料的生命周期评价包括络筒、整经、染纱、浆纱、织布、后整理和包装等过程，以上过程通常不产生副产品，因此不需要分配。如果有副产品产生，可参考 LCA 通用标准，按产品特性或经济价值进行分配。

B.2 生命周期清单分析

B.2.1 数据收集

主要包括实际生产过程现场数据的收集和背景数据的选择。其中现场数据收集应从附表 C 中选择对应单元过程的数据收集表进行数据的收集和整理，背景数据可采用符合本文件要求的行业数据库或基础数据库数据。

B.2.1.1 现场数据收集

现场数据收集应按产品实际生产工艺路线划分为多个单元过程，并根据工艺类型和附录 C 收集现场数据。现场数据主要来自于参评企业及其主要原料供应商的实际生产过程，一方面包含各单元过程的单位产品的原料/辅料/能源/资源的消耗量，另一方面涵盖环保法规、行业标准、环境监测报告和环境影响评价报告等所要求监测的大气和水体的各种污染物排放量以及废水处理过程温室气体排放量（排放数据同样需要转换为单位产品对应的排放量，废水处理温室气体排放数据应按公开的方法计算得到）。所有现场数据的来源和算法均应明确地说明，并附在报告中。

B.2.1.2 背景数据选择

纱线应优先采用来自上游供应商提供的数据（供应商信息按表 D.2 填写），如上游原料的 LCA 报告数据。染料、助剂等主要辅料、资源及各种能耗和运输等关键背景数据，应优先采用公开发布的中国或进口原料产地的基础数据库（应提供公开可访问的数据库记录文档），并按表 D.2 的要求明确说明，披露 LCA 数据库、文献数据来源等信息。

B.2.2 建模与计算

对产品生命周期各单元过程清单数据整理与核实后，使用 LCA 软件工具输入各单元过程的输入、输出和排放数据，建立产品生命周期模型，并计算分析。国内外常用 LCA 软件有 eBalance、eFootprint、GaBi、SimaPro 等，可根据软件计算分析功能和数据库选用。

B.3 生命周期影响评价指标

基于本文件规定的收集数据要求，结合背景数据，可以建立产品 LCA 模型并计算得到产品的各种资源环境影响评价结果。为支持中国节能减排约束性政策目标的实现，LCA 报告应至少包括表 B.1 所列的 7 种 LCA 评价指标结果，评价的结果采用当量物质表示。

表 B.1 牛仔面料产品生命周期环境影响类型指标

环境影响类型指标	单位	评价方法	主要清单物质
气候变化 (Climate Change)	kg CO ₂ eq.	IPCC 2013	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O...
初级能源消耗 (Primary Energy Demand, PED) *	MJ	——	硬煤, 原油, 天然气...
水资源消耗 (Resource Depletion - water, WU)**	kg	——	淡水, 地表水, 地下水...
酸化 (Acidification, AP)	kg SO ₂ eq.	CML2002	SO ₂ , H ₂ SO ₄ , HNO ₃ ...
富营养化 (Eutrophication, EP)	kg PO ₄ ³⁻ eq.	CML2002	NH ₄ -N, 硝酸盐, 磷酸盐...
可吸入无机物 (Respiratory Inorganics, RI)	kg PM _{2.5} eq.	IMPACT2002+	PM _{2.5} , NO, SO ₂ ...
光化学臭氧合成 (Photochemical Ozone Formation, POFP)	kg NMVOC eq.	ReCiPe Midpoint (H)	乙烷, 丙烷, 甲苯...
注: *PED 指标为牛仔面料产品生命周期系统边界内使用的所有一次能源之和; **WU 指标为牛仔面料产品生命周期系统边界内使用的所有水资源 (特指径流) 之和。			

B.4 生命周期解释

B.4.1 数据质量评估与改进

B.4.1.1 数据质量评估

在 LCA 过程中，数据质量评估包括模型完整性、现场数据准确性、背景数据匹配度三方面，可采用数据收集与建模情况的统计表（见表 D.3）对数据质量进行评估，并明确数据改进的重点。

a) 模型完整性：按照实际生产过程以及发生的各项消耗与排放，对照检查附表 C 所列单元过程和清单数据表是否有缺失或多余的过程、消耗和排放。如有缺失或多余，可根据取舍规则进行增删，并应明确陈述。

b) 主要消耗与排放的准确性：对报告 LCA 结果（即所选环境影响评价指标）贡献较大的主要消耗与排放（例如 >1%），应说明其算法与数据来源。

c) 主要消耗的上游背景过程数据的匹配度：对于主要消耗而言，如果上游背景过程数据并非代表原产地国家、相同生产技术、或并非近年数据，而是以其他国家、其他技术的数据作为替代，应明确陈述。

B.4.1.2 数据质量改进

根据上述质量评估方法发现数据质量不符合要求时，应通过进一步企业调研、资料收集等方法不断迭代不符合要求数据，最终使数据质量满足上述要求。

B.4.2 清单数据灵敏度分析

清单数据灵敏度是指清单数据单位变化率引起的相应生命周期影响评价指标的变化率，按灵敏度大小罗列对各生命周期影响指标贡献较大的原料、能源、资源和排入空气、水体、土壤的污染物，或对生命周期影响指标贡献较大的单元过程。针对牛仔面料的全球变暖潜值、初级能源消耗、水资源消耗、富营养化潜值等指标，建议罗列对主要指标的灵敏度 $>1\%$ 的清单数据。通过分析清单数据对各指标的灵敏度大小，并配合改进潜力评估，可辨识最有效的改进点，为改进方案的确定奠定基础。

B.4.3 改进潜力分析和改进方案确定

利用牛仔面料的清单数据灵敏度分析结果，识别对各生命周期影响指标贡献较大的牛仔面料生产各过程的消耗与排放清单，并分析得到的各过程消耗与排放清单的改进潜力。根据清单灵敏度分析结果和改进潜力分析结果，确定重点改进过程和重点改进消耗与排放清单，提出有针对性的改进建议，考虑改进建议的可行性和评价目的，制定出可行的绿色设计产品改进方案。

考虑牛仔面料全生命周期过程的技术特点，改进方案可主要关注原料采购方式优化、各生产过程原料利用率提高、织造过程电力优化、染整过程生产工艺优化、包装材料改进与减量化、供应链协同改进等方面的改进措施，实现降耗、减排及有害物质替代的目的，达到降低各生命周期环境影响指标结果和不断提升牛仔面料绿色设计和绿色环保性能的目的。

附 录 C

(资料性)

产品生命周期现场数据收集清单表

表C.1 络筒过程数据收集表 (片/束染)

制表日期:			制表人:	
单元过程名称: 络筒				
时段:		年	起始月:	终止月:
1.产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
络筒纱	t			注明产品规格和种类
2.原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
纱线	t			
其他				
3.能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
4.固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
飞花	kg			
包装材料	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.2 经轴过程数据收集表（片染）

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：经轴				
时段：		年	起始月：	终止月：
1.产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
经轴纱	t			注明产品规格和种类
2.原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
络筒纱	t			
其他				
3.能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
4.固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.3 浆染过程数据收集表（片染）

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：浆染				
时段：		年	起始月：	终止月：
1.产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
浆染纱	t			注明产品规格和种类
2.原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
经轴纱	t			
靛蓝染料	t			注明形态、力度或浓度
硫化染料	t			注明形态、力度或浓度
其他染料或涂料	t			注明形态、力度或浓度
PVA浆料	t			注明形态、力度或浓度
非PVA浆料	t			注明形态、力度或浓度
氢氧化钠	t			注明形态和纯度
保险粉	t			注明形态和纯度
醋酸	t			注明浓度
渗透剂	t			注明类型、形态、浓度或含固量
其他				
3.水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
再生水	m ³			注明水的来源
4.能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5.排放到空气				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废气量	m ³			
颗粒物	kg			
油烟	kg			
VOCs	m ³			
SO ₂	m ³			
其他				

6.排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
磷酸盐	kg			
其他				
7.固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				



表C.4 球经过程数据收集表（束染）

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：球经				
时段：		年	起始月：	终止月：
1.产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
经球	t			注明产品规格和种类
2.原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
白纱线	t			
氢氧化钠	t			
保险粉	t			
醋酸	t			
渗透剂	t			
其他				
3.水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			
地下水	m ³			
自来水	m ³			
再生水	m ³			注明水的来源
4.能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5.排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
磷酸盐	kg			
其他				
6.固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.5 染色过程数据收集表（束染）

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：染色				
时段：		年	起始月：	终止月：
1.产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
染色纱	t			注明产品规格和种类
2.原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
球经	t			
靛蓝染料	t			
硫化染料	t			
其他染料或涂料	t			
其他				
3.水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
再生水	m ³			注明水的来源
4.能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5.排放到空气				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废气量	m ³			
颗粒物	kg			
油烟	kg			
VOCs	m ³			
SO ₂	m ³			
其他				
6.排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
7.固体废弃物				

排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

CNTAC团体标准
中国纺织工业联合会标准化技术委员会
秘书处：纺织工业科学技术发展中心
电话：010-85229381
邮箱：cnfzbz@126.com
网址：www.cnfzbz.org.cn

表C.6 分过程数据收集表（束染）

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：分经				
时段：		年	起始月：	终止月：
1.产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
分经纱	t			注明产品规格和种类
2.原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
染色纱	t			
其他				
3.水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			
地下水	m ³			
自来水	m ³			
其他水量	m ³			注明水的来源
4.能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
5.排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
6.固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.7 浆纱过程数据收集表（束染）

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：浆纱				
时段：		年	起始月：	终止月：
1.产品产出				
产品	单位	数量	数据来源	备注
浆纱	t			注明产品规格和种类
2.原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
分经纱	t			
PVA浆料	t			
非PVA浆料	t			
其他				
3.水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			
地下水	m ³			
自来水	m ³			
再生水	m ³			注明水的来源
4.能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
天然气/液化气	万m ³			注明热值
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5.排放到空气				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废气量	m ³			
颗粒物	kg			
油烟	kg			
VOCs	m ³			
SO ₂	m ³			
其他				
6.排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
7.固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式

危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				



表C.8 织造过程数据收集表（片/束染）

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：织造				
时段：		年	起始月：	终止月：
1.产品产出				
产品类型	单位	数量	数据来源	备注
机织坯布	百米			注明产品规格和种类
2.原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
纬纱	kg			
经纱	kg			
其他				
3.水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
再生水	m ³			注明水的来源
4.能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
其他				
5.排放到空气				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废气量	m ³			
颗粒物	kg			
油烟	kg			
VOCs	kg			
其他				
6.排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
其他				
7.固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

表C.9 后整理过程数据收集表（片/束染）

制表日期：			制表人：	
单元过程名称：后整理				
时段：		年	起始月：	终止月：
1.产品产出				
产品类型	单位	数量	数据来源	备注
牛仔面料成品	百米			
2.原料消耗				
原料类型	单位	数量	数据来源	备注
坯布	百米			
柔软剂	kg			注明形态、类型及含量
其他	kg			注明形态、类型及含量
3.水资源消耗				
水资源类型	单位	数量	数据来源	备注
地表水	m ³			河水
地下水	m ³			企业内部地下水
自来水	m ³			
其他水量	m ³			注明水的来源
4.能源消耗				
能源类型	单位	数量	数据来源	备注
电	kW·h			
蒸汽	t			注明来源、温度及压力
天然气/液化气	万m ³			注明热值
其他				
5.排放到空气				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废气量	m ³			
颗粒物	kg			
油烟	kg			
VOCs	kg			
其他				
6.排放到水体				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
废水量	m ³			
COD _{Cr}	kg			
氨氮	kg			
其他				
7.固体废弃物				
排放种类	单位	数量	数据来源	备注
一般固废	kg			处理方式
危险固废	kg			处理方式
企业根据实际情况填写。				

附录 D

(资料性)

辅助资料收集表

表 D.1 产品信息描述表

产品名称	xxxx
产品型号	xxxx
产品重量	xxxx
尺寸规格	xxxx
材料构成	xxxx
面料类型	xxxx
面料颜色	xxxx
包装材料及规格	xxxx
工艺路线及类型	xxxx

表 D.2 背景数据来源表

数据类型	消耗名称	规格型号	数据集名称	背景数据文档
纺织行业 范围内	化纤原料	xxxx	xx 供应商	xxxx
	纱线	xxxx	xx 供应商	xxxx
				
纺织行业 范围外	棉花	xxxx	xx 供应商/xx 数据集	xxxx
	电力	——	全国平均电网电力	https://mp.weixin.qq.com/s/645Gt3rz2Im5wfW0g3KYbQ
	运输	重型柴油货车	重型柴油货车运输	https://mp.weixin.qq.com/s/jxG_A6ehFMNgAiXfU18bcg
				

表 D.3 数据质量评估表

模型完整性	按照实际生产过程以及发生的各项消耗与排放，对照检查附表C所列单元过程和清单数据表是否有缺失或多余的过程、消耗和排放。如有缺失或多余，可根据取舍规则进行增删，并应明确陈述	
数据取舍准则	描述数据取舍准则，列举未包含的数据、被忽略的物料总重量	
数据准确性： 实际的生产过程调查却使用了估算或文献数据，且其生命周期贡献大于1% （背景数据不在此项范围内）	物料消耗	对报告LCA结果（即所选环境影响评价指标）贡献大于1%的主要消耗与排放，应说明其算法与数据来源以及为何未采用生产统计或实测数据的原因
	能源消耗	
	环境排放	
物料重量大于5%产品重量，却未调查此物料上游生产过程	物料名称	未调查上游生产过程的原因
物料重量大于1%产品重量，却被忽略的物料	物料名称	被忽略的原因
物料重量大于1%产品重量，且所选上游背景数据代表性不一致的	物料名称	在物料规格、产地、技术代表性、年份等方面，背景数据与实际物料的差异
采用的背景数据库	所采用的各项背景数据库的名称、数据库代表的国家或地区、数据库版本 如果采用了多个数据库，数据库之间的兼容性	
采用的LCA软件工具	LCA软件工具名称、版本	
评估结论	概述影响数据质量和结论可信度的主要因素，评估当前模型和数据能否满足LCA目的和要求，说明可能的改进计划	

附录 E

(资料性)

产品生命周期评价报告编制大纲

E.1 基本信息

E.1.1 LCA 报告编制单位、LCA 报告编制人、LCA 报告审核人、编制日期

E.1.2 生产企业名称、地址、负责人、联系电话

E.1.3 该报告是根据本标准编制的声明

E.2 目标与范围定义

E.2.1 目标定义

E.2.1.1 产品信息（参考附录 B.1.2.1 和附录 D.1）

E.2.1.2 功能单位与基准流（参考附录 B.1.2.2）

E.2.1.3 数据代表性（说明牛仔面料生命周期清单数据的时间、地理和技术代表性，可参考附表 D.3 中内容）

E.2.2 范围定义

E.2.2.1 系统边界（参考附录 B.1.2.3 确定报告的系统边界，并参考图 1 给出的系统边界图）

E.2.2.2 取舍原则（参考附录 B.1.2.4）

E.2.2.3 环境影响类型（按照附录 B.3 选择本报告研究的 LCA 指标）

E.2.2.4 数据质量要求（按照附录 B.4.1 对本报告数据质量要求进行说明）

E.2.2.5 软件与数据库（说明本报告使用的 LCA 软件名称与数据库名称）

E.3 生命周期清单分析

E.3.1 牛仔面料生产过程（按照附录 B.2.1.1 要求收集现场数据，并进行过程描述与数据说明，参考附录 C 给出数据收集表）

E.3.2 背景数据来源（按照附录 B.2.1.2 要求进行背景数据选择，参考附表 D.2 对上游背景数据和供应商数据的来源进行说明）

E.4 生命周期影响评价

E.4.1 LCA 结果（按照附录 B.3 计算展示 LCA 指标结果）

E.4.2 过程贡献分析（对系统边界中各单元过程进行 LCA 贡献分析，并用适合的图表展示）

E.4.3 清单灵敏度分析（按照附录 B.4.2 进行分析，并用适合的图表展示）

E.5 生命周期解释

E.5.1 数据质量评估与改进（按照附录 B.4.1 进行分析，参照附表 D.4 给出数据质量评估表）

E.5.2 绿色设计改进方案（按照附录 B.4.3 对产品生命周期环境影响改进潜力进行分析，并给出初步的改进方案）

E.5.3 结论与建议（根据生命周期评价结果、清单灵敏度分析结果、数据质量评估结果及绿色设计改进方案给出产品生命周期评价的结论与建议）

E.6 附件

报告中应在附件中提供：

- a) 产品原始包装图；
- b) 产品生产材料清单；
- c) 产品工艺表（产品生产工艺过程等）；
- d) 各单元过程的数据收集表；
- e) 其他证明材料。



CNTAC

T/CNTAC 78—2021

中国纺织工业联合会

团体标准

绿色设计产品评价技术规范 牛仔面料

T/CNTAC 78—2021

※

中国纺织工业联合会标准化技术委员会编印

北京市朝阳区北大街 18 号 (100020)

电话: 010-85229381

网址: www.cnfzbz.org.cn

邮箱: cnfzbz@126.com

打印日期: 2021 年 09 月 06 日

版权专有 侵权必究